



# COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

**COMANDO POLIZIA LOCALE – Protezione Civile**

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Castellaneta, 21/07/2015.

Prot. \_ c \_ c136-073003-Polizia Locale-0017048-U-2015-21/07/2015-14.05

Al Sig. Sindaco - sede

E, p.c. Prefettura UTG - Taranto

Oggetto: S.P. 13 Castellana Grotte – Castellana Grotte Marina. Situazione di pericolo per la circolazione.

Facendo seguito a varie segnalazioni di cittadini allarmati dallo stato di pericolo della strada provinciale n. 13 e da segnalazioni scritte di Consiglieri Comunali come da ultimo la nota prot. 16.419 del 13.07.2015, in data odierna i sottoscritti cap. dott. Paolo Larizza, Comandante p.t. della Polizia Locale di Castellana Grotte e arch. Pasquale D'Alo, capo Area VII del Comune di Castellana Grotte, hanno effettuato sopralluogo sulla predetta strada, percorrendo il tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 11+000, rilevando quanto di seguito:

1. A partire dal km 0 fino al km 11 non risulta effettuata la manutenzione delle cunette con presenza di erba alta e secca che costeggia tutta la carreggiata; non è presente segnaletica orizzontale, con particolare riferimento a quella di delimitazione della carreggiata con conseguente grave pericolo per chi percorre la s.p. 13 in ore notturne; mancano i guard rail in prossimità di curve con dislivello rispetto alla scarpata sottostante.
2. Al km. 1+000 circa vi è un ponte interessato da un incendio nell'estate 2013 i cui giunti risultano dissestati determinando un sensibile dislivello della carreggiata. Nel tratto di carreggiata compreso tra il km. 0,00 ed il km 1+000 vi sono alcune buche.
3. Al km 1+400 circa non sono state ripristinate le spallette di un ponte ivi presente che al momento risultano crollate nel primo tratto in direzione Castellana Grotte Marina.
4. Dal km. 2+000 al km 4+000 la carreggiata è particolarmente dissestata con avallamenti, distacchi di asfalto e buche di varie dimensioni su tutte e due le corsie di marcia.
5. Nel tratto compreso dal km 5 al km 10 necessita ripristino della segnaletica verticale, in particolare in prossimità di curve e dossi come nel caso della doppia curva al km 8+000 ove mancano i necessari delineatori modulari.
6. Nel tratto compreso tra il km 6+000 ed il km 7+000 sono presenti dissesti e buche.
7. Al km 10+200 il ponte sul fiume Lato presenta sensibili dislivelli in prossimità dei giunti.
8. Al km 11+000 dissesti e buche profonde sulla carreggiata in un tratto in curva.

Per lo stato in cui versa la strada provinciale n. 13 nei tratti descritti, pur in presenza di un limite di velocità di 50 km/h, vi è grave pericolo alla circolazione veicolare per la presenza di insidie e per il cattivo stato di manutenzione.

Considerati i livelli di traffico registrati in questo periodo e la situazione di pericolo costante alla pubblica e privata incolumità, si chiede alla S.V. di valutare l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti anche, nel caso, sostitutivi.

Il Capo Area VII  
Arch. Pasquale D'Alo

Il Comandante  
Il Corpo di Polizia Locale  
Cap. Dott. Paolo Larizza